BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

« TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX »

SESSION 2024

Épreuve E2 :

Étude et préparation d'une production industrielle

Durée : 4h

Coefficient : 4

SUJET

Aucun document autorisé.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collègue » est autorisé.

Ce sujet est composé de deux parties :

Partie 1 : SUJET

- Mise en situation : de la page 3/14 à la page 5/14
- Ressources : de la page 6/14 à la page 14/14

Partie 2 : DOSSIER RÉPONSE

- Dossier réponse : de la page 1/12 à la page 12/12
- Barème : page 12/12

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

- Vous devrez répondre directement sur le dossier réponse dans les espaces prévus, en apportant un soin particulier à la rédaction des réponses aux différentes questions.
- Vous ne devrez pas noter vos nom et prénom sur ce dossier hormis sur le dossier réponse dans la partie anonymée en haut de la première page.
- Vous devrez rendre l'ensemble des documents du dossier réponse en fin d'épreuve.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	2406-TDM EPPI 1 1	Session 2024	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 1/14

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

« TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX »

SESSION 2024

Épreuve E2 :

Étude et préparation d'une production industrielle

PARTIE 1

SUJET

Stop-Skis

Notes à l'attention du candidat :

- Ce dossier ne sera pas à rendre à l'issue de l'épreuve.
- Aucune réponse ne devra figurer sur ce dossier.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	2406-TDM EPPI 1 1	Session 2024	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 2/14

1 Mise en situation

Votre société est spécialisée dans le traitement de surfaces dans le secteur des sports extrêmes. Elle compte 10 salariés et fonctionne en horaires de 2 x 7h30 sur 5 jours. Elle propose d'effectuer du chromage décoratif sur tous types de substrats, des alliages d'aluminium, en passant par les zamaks, les laitons et sur tous types d'acier.

2 Présentation de la pièce

Dans le cadre de votre collaboration avec une grande marque d'équipementier pour les loisirs sportifs, vous êtes amené à réaliser le chromage du nouveau « Stop-Skis » de la gamme skieur grand public.

Le **Stop-Skis** est un accessoire de sécurité incontournable de la fixation de ski. Il se situe au niveau de la talonnière, c'est à dire à l'arrière de la fixation de la chaussure du skieur sur le ski. Il se plante dans la neige dès que la chaussure n'est plus fixée et empêche ainsi le ski de glisser seul sur la piste de ski. Il sert plus particulièrement après un déchaussage dû à une chute (séparation entre la chaussure et la fixation).

La désignation du substrat et du traitement est :

25 Cr Mo 4 / Cu 20 Ni 15 Cr 0,5 (I)

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	2406-TDM EPPI 1 1	Session 2024	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 3/14

3 Plan coté Stop-Skis

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

Le Stop-Skis est obtenu par pliages successifs d'un fil de diamètre 5,2 mm d'une longueur totale de 360 mm.

L'encombrement du stop-skis est de :
112 mm de hauteur
98 mm de largeur
50 mm de profondeur

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	2406-TDM EPPI 1 1	Session 2024	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 4/14

Pour réaliser le traitement, votre entreprise dispose d'une ligne automatisée de traitement de chromage.

- Les cuves de rinçage sont de deux types : rinçage statique (a) et rinçage à triple cascades (3xa).
- Les cuves de préparation et de traitements sont dites « standards » (b).
- Les cuves de finition sont du même type que les cuves de rinçage (a).

Le niveau des bains se situe à 100 mm du bord supérieur des cuves. Elles ont les dimensions suivantes :

Cuve de rinçage statique (a)	Cuve de préparation et traitement (b)
Longueur de cuve L : 1300 mm	Longueur de cuve L : 1300 mm
Hauteur de cuve H : 1100 mm	Hauteur de cuve H : 1100 mm
largeur de cuve l : 500 mm	largeur de cuve l : 600 mm

Le déplacement des montages est assuré par des automates programmables informatisés.

Les différents bains de l'entreprise sont référencés sur le document ressource n°4 (page 9/14).

Les caractéristiques des bains utilisés pour le traitement sont référencées sur le document ressource n°5 (page 10/14).

La documentation technique du bain de nickel se situe sur le document ressource n°7 (page 12/14 à 14/14).

RESSOURCE 1

AIRES DE SURFACES PLANES	AIRES DE SURFACES DE REVOLUTION
<p>Parallélogramme $A = b \times h$</p>	<p>Sphère $A = 4\pi R^2$</p>
<p>Rectangle $A = L \times l$</p>	<p>Segment sphérique à une base ou calotte $A = 2\pi R h$</p>
<p>Carré $A = c^2$</p>	<p>Segment sphérique à deux bases $A = 2\pi R h$</p>
<p>Losange $A = \frac{1}{2} a \times b$</p>	<p>Fuseau $A = \frac{\pi R^2 \alpha}{90}$ (α en degrés)</p>
<p>Triangle $A = \frac{1}{2} b \times h$</p>	<p>Cône (aire latérale) $A = \pi R a$</p>
<p>Trapèze $A = \frac{1}{2} (B + b) \times h$</p>	<p>Tronc de cône (aire latérale) $A = \frac{1}{2} \pi (D + d) a$ $a = \sqrt{\frac{1}{4} (D - d)^2 + h^2}$</p>
<p>Disque $A = \pi R^2$</p>	<p>Cylindre (aire latérale) $A = 2\pi R h$</p>
<p>Couronne $A = \pi (R^2 - r^2)$</p>	<p>Tore $A = \pi^2 D d$</p>
<p>Secteur angulaire $A = \frac{\pi R^2 \alpha}{360}$ (α en degrés)</p>	<p>Demi-tore (inférieur ou supérieur) $A = \frac{1}{2} \pi^2 D d$</p>
<p>Ellipse $A = \pi a b$</p>	<p>Extérieur : $A = \frac{1}{2} \pi^2 d(D + 0,71d)$ Intérieur : $A = \frac{1}{2} \pi^2 d(D - 0,71d)$</p>
<p>1er Théorème de Guldin</p> <p>$A = 2\pi r L$</p> <p>L : longueur de la ligne</p>	
<p>G : centre de gravité de la ligne A : surface engendrée par une ligne qui tourne autour d'un axe xx' qui ne coupe pas la ligne</p>	

RESSOURCE 2

Positionnement des pièces dans un bain de traitement (zone utile)

Par rapport au fond de la cuve : 150 mm

Par rapport au niveau du bain : sans agitation 40 mm
avec agitation 65 mm

Par rapport aux parois : 65 mm

Espacement des pièces

Les bains sont classés en trois catégories en fonction de leur pouvoir de répartition :

Classe I	Classe II	Classe III
Bonne répartition	Moyenne répartition	Faible répartition
Argenture Cadmilage Laitonnage Étamage alcalin Cuivrage alcalin Zingage Tous les bains alcalins	Nickelage Cuivrage acide Étamage acide Tous les autres bains	Chromage

Les formules ci-dessous donnent rapidement l'espacement que l'on peut adopter entre les pièces pour éviter l'écran d'une pièce sur l'autre.

Pour les calculs qui suivent, les cotes sont en mm.

Bain classe I :

$$\text{pour } D < 50, E = \frac{3D}{8} + \frac{H}{4} + 6 \quad \text{pour } D > 50, E = \frac{H}{4} + 25$$

Bain classe II :

Multiplier le résultat obtenu par 1,5

Bain classe III :

Multiplier le résultat obtenu par 2

Nombre de pièces dans la zone utile

$$N = 1 + \frac{L_{\text{utile de la cuve}} - D}{D + E}$$

D : dimension de la pièce

E : espacement entre 2 pièces

N : nombre de pièces sur le montage dans la dimension retenue

L utile de la cuve : longueur ou hauteur

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	2406-TDM EPPI 1 1	Session 2024	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 7/14

RESSOURCE 3

Périodes

Ia	Ib	Ic	Iva	Va	Via	Via	Viii	Viii	Ib	Iib	Iib	Iib	Ivb	Vb	Vib	Vib	O
----	----	----	-----	----	-----	-----	------	------	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	---

I	H Hydrogène 1,0	He Hélium 4,0															0,13 He Hélium 4,0	
II	Li Lithium 6,9	Be Béryllium 9,0															20,2 Ne Neon 20,2	
III	Na Sodium 23,0	Mg Magnésium 24,3															39,9 Ar Argon 39,9	
IV	K Potassium 39,1	Ca Calcium 40,1	Sc Scandium 45,0	Ti Titane 47,9	V Vanadium 50,9	Cr Chrome 52,0	Mn Manganèse 54,9	Fe Fer 55,9	Co Cobalt 58,9	Ni Nickel 58,7	Cu Cuivre 63,5	Zn Zinc 65,4	Ga Gallium 69,7	Ge Germanium 72,6	As Arsenic 74,9	Se Sélénium 79,0	Br Brome 79,9	Kr Krypton 83,8
V	Rb Rubidium 85,5	Sr Strontium 87,0	Y Yttrium 88,9	Zr Zirconium 91,2	Nb Niobium 92,9	Mo Molybdène 95,9	Tc Technetium 99,0	Ru Ruthénium 101,1	Rh Rhodium 102,9	Pd Paladium 106,4	Ag Argent 107,9	Cd Cadmium 112,4	In Indium 114,8	Sn Étain 118,7	Sb Antimoine 121,8	Te Tellure 127,6	I Iode 126,9	Xe Xénon 131,3
VI	Cs Césium 132,9	Ba Baryum 137,3	La Lanthane 138,9	Hf Hafnium 178,5	Ta Tantale 181,0	W Tungstène 183,9	Re Rhenium 186,2	Os Osmium 190,2	Ir Iridium 192,2	Pt Platine 195,1	Au Or 197,0	Hg Mercure 200,6	Tl Thallium 204,4	Pb Plomb 207,2	Bi Bismuth 209,0	Po Polonium 210,0	At Astatine 210,0	Rn Radon 222,0
VII	Fr Francium 223,0	Ra Radium 226,0	Ac Actinium 227,0	Ku Kurchatovium 264,0

Lanthanoides																	
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu				
56,7	58,6	59	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71				
Cérium	Praseodyme	Néodyme	Prométhium	Samarium	Europium	Gadolinium	Terbium	Dysprosium	Holmium	Erbium	Thulium	Ytterbium	Lutécium				
140,1	140,9	144,2	145,0	150,4	152,0	157,3	158,9	162,5	164,9	167,3	168,9	173,0	175,0				
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103				
Actinoides																	
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lw				
232,0	231,0	238,0	237,0	242,0	243,0	243,0	249,0	249,0	254,0	255,0	256,0	254,0	257,0				
Thorium	Protactinium	Uranium	Neptunium	Plutonium	Americium	Curium	Berkélium	Californium	Einsteinium	Fermium	Mendelevium	Nobelium	Lawrencium				

RESSOURCE 4

LES BAINS PRÉSENTS DANS L'ATELIER

Bains de préparation :

- Dégraissage chimique
- Dégraissage électrolytique anodique
- Dégraissage électrolytique cathodique
- Polissage électrolytique
- Activation à 10% de HCl
- Activation à 1% de HCl
- Satinage
- Blanchiment
- Décapage sulfochromique
- Décapage chimique à 50% de HCl
- Décapage chimique à 50% de HNO₃
- Décapage électrolytique anodique

Bains de traitement :

- Laitonnage
- Cuivrage alcalin cyanuré
- Cuivrage acide
- Zingage acide
- Zingage alcalin non cyanuré
- Nickelage électrolytique
- Nickelage de Wood
- Oxydation anodique sulfurique
- Chromage trivalent
- Chromatation hexavalente

Chaque bain de traitement est suivi d'un rinçage mort puis d'un rinçage à triple cascades.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	2406-TDM EPPI 1 1	Session 2024	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 9/14

RESSOURCE 5

Informations supplémentaires sur les bains de traitements utilisés

Type de bain	Composition	Teneur g/l	T°C	Ddc A/dm ²	Rendement %	Ion
Chromage	TRISTAR 300 SALT	150	28	10	14	Cr ³⁺
	Exprimé en Chrome	20				
	TRISTAR 300 COMPLEX	67				
	TRISTAR 300 CONDUCTOR	250				
Cuivre acide	Sulfate de cuivre CuSO ₄ .5H ₂ O	220	amb	3	98	Cu ²⁺
	Acide sulfurique H ₂ SO ₄	60				
Cuivre alcalin	Cyanure de cuivre CuCN	15	50	2	70	Cu ⁺
	Cyanure de sodium NaCN	22				
	hydroxyde de sodium					
	NaOH	10				
	Sel de seignette	50				

Ddc du bain de dégraissage électrolytique = 8 A/dm²

Formule pour la gestion de production

$$T_{\text{total}} = T_{\text{avant}} + n \times T_{\text{le plus long}} + T_{\text{ finition}}$$

T_{total} = temps total de production

T_{avant} : temps avant temps le plus long (opération la plus longue)

n x T_{le plus long} : opération de la gamme la plus longue avec n= nombre de pièces

T _{finition} : temps restant de la gamme après le temps le plus long (opération la plus longue)

RESSOURCE 6

Tableau des mesures d'épaisseur sur un échantillon de 10 Stop-Skis.

	Pièce n°1	Pièce n°2	Pièce n°3	Pièce n°4	Pièce n°5	Pièce n°6	Pièce n°7	Pièce n°8	Pièce n°9	Pièce n°10	Moyenne de la couche
Cuivre	19	20	19	18	19	21	20	18	19	18	19,1
Nickel	13	14	12	13	12	13	12	13	12	13	12,7
Chrome	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,47

Toutes les mesures sont exprimées en microns. (μm)

Le cahier des charges fixe une tolérance moyenne sur un prélèvement de 10 pièces de :

- $20 \pm 1 \mu\text{m}$ pour le cuivre
- $15 \pm 2 \mu\text{m}$ pour le nickel
- $0,5 \pm 0,1 \mu\text{m}$ pour le chrome

RESSOURCE 7

NICKEL BRILLANT NIVELANT

NICKEL SUPRÊME PLUS

NOTICE TECHNIQUE

Généralités	P13
Composition du bain	P13
Équipements	P14

Atotech France
BP 731
95004 Cergy-Pontoise Cedex
Tel +33 (0) 1 34 30 20 60
Fax +33 (0) 1 34 64 53 03
atotech.france@atotech.fr
www.atotech.com

Les produits livrés doivent être utilisés conformément à nos recommandations. A cet égard, nos services techniques sont constamment à la disposition de nos clients, mais comme l'utilisation des produits livrés échappe au contrôle du fournisseur, aucune garantie expresse ou implicite ne peut être donnée, concernant le résultat de leur emploi

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	2406-TDM EPPI 1 1	Session 2024	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 12/14

GÉNÉRALITÉS

Le procédé **NICKEL SUPRÊME PLUS** permet d'obtenir, à une vitesse exceptionnellement rapide, des dépôts brillants et nivelants.

Le procédé **NICKEL SUPRÊME PLUS** est conçu pour fonctionner dans les deux types d'agitation air ou mécanique.

Le système de brillanteurs du procédé **NICKEL SUPRÊME PLUS** est très souple et peut être utilisé avec une grande variété de formulations en sels.

Les caractéristiques essentielles du procédé **NICKEL SUPRÊME PLUS** sont :

- Une vitesse exceptionnelle de montée en brillance et nivelance, tout en conservant un dépôt très ductile.
- Tolère des densités de courant élevées sans brûlure.
- Excellente pénétration du dépôt, brillance et nivelance renforcées aux basses densités de courant.
- Excellente réceptivité au chrome.
- Tolérance accrue aux impuretés minérales habituellement rencontrées.
- Contrôle et entretien aisés => tous additifs liquides.
- Grande souplesse de fonctionnement permettant grâce aux deux additifs d'ajuster brillance et nivellement en fonction des besoins.

COMPOSITION DU BAIN

Le choix de la formulation du bain dépend des conditions de fonctionnement :

- densité du courant cathodique,
- type et aspect du matériau de base,
- forme des pièces à traiter,
- épaisseur de dépôt désirée.

La formulation donnée ci-dessous est l'une des plus classiques :

Fourchette montage

- Sulfate de nickel $6H_2O$: 300 à 350 g/l optimum 330 g/l
- Chlorure de nickel $6H_2O$: 55 à 75 g/l optimum 65 g/l
- Acide borique : 45 à 55 g/l optimum 50 g/l
- pH 4,5 – 5,2 optimum 5,0
- Température 50 - 60 °C optimum 55 °C
- Densité de courant 1 à 6 A/dm² optimum 3 A/dm²
- Rendement cathodique : 98%
- **Brillanteur 2X** = 20 ml/l
- + **Additif SA- 1** = 3,5 ml/l
- + **Brillanteur Nickel Suprême Plus 7660** = 0,4 ml/l
- + **Nivelant Nickel Suprême Plus 7661** = 1 ml/l

En cas d'agitation air, utiliser le **Mouillant Ni 835**, pour une agitation mécanique, le **Mouillant Ni-M**.

agitation air **Mouillant Ni835** = 1 ml/l

agitation mécanique **Mouillant Ni M** = 1 ml/l

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	2406-TDM EPPI 1 1	Session 2024	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 13/14

Base d'alimentation pour 10000 Ah

Nickel Suprême Plus Brillanteur 7660 : 2 à 2,5 litres

Nickel Suprême Plus Nivelant 7661 : 2 à 2,5 litres

A-5Brillanteur 2X : 0,8 à 1,2 litre

L'agent mouillant sera ajouté en quantité suffisante pour maintenir la tension superficielle à 30 dynes/cm si agitation mécanique et à 45 dynes/cm si agitation air.

Ces consommations peuvent varier d'une installation à l'autre suivant les divers paramètres de fonctionnement, les pertes par entraînements etc...

ÉQUIPEMENTS

Anodes

Ce type de bain est compatible avec toutes les qualités d'anodes de nickel, mais il convient d'utiliser les anodes de nickel le plus pur possible.

Nous recommandons l'emploi de :

- Nickel S
- Carrés de nickel électrolytique, flats...

Il est conseillé d'utiliser des paniers en titane, et des sacs à anodes de coton, thermovyl, polypropylène ou PVC thermiquement stable.

La surface anodique doit être telle que les anodes ne se passivent pas, ne se polarisent pas.

Cuves :

Une cuve en acier revêtue est recommandée. Les revêtements habituellement utilisés pour les bains de nickel brillant conviennent parfaitement.

Cette cuve de travail doit se situer dans une zone totalement exempte de contamination par l'air ou par les bains environnants (dégraissants, décapages, graisses, huiles,...). Cette cuve doit être très bien isolée des courants vagabonds.

Une cuve revêtue de la même façon et au moins du même volume que la cuve de travail, servira au montage du bain et aux opérations de purifications. La cuve de stockage doit être équipée de serpentins de chauffage pour permettre d'atteindre et de maintenir la température de travail.

Contrôle de température :

La cuve doit être équipée d'un système de chauffage. Serpentins en titane ou échangeurs de chaleur en titane, nickel ou alliage fer silicium (Duriron). On peut utiliser aussi des éléments chauffants électriques.

L'équipement de régulation de température est conseillé.

Le bain dans la cuve de traitement doit être chauffé de la même façon.

Agitations :

Pour l'agitation air, la cuve doit être équipée avec des rampes en PVC rigide ou équivalent. Il est important que l'agitation soit uniforme et vigoureuse dans toute la cuve en particulier près des pièces à traiter. Les rampes doivent être lestées pour éviter tout problème pendant le traitement.

L'air doit être fourni par un surpresseur basse pression. La capacité du surpresseur doit être 93 l/min/mètre linéaire. La pression nécessaire est 1675 mm colonne d'eau / mètre de hauteur de solution. Éviter les compresseurs susceptibles d'introduire des huiles dans le bain.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	2406-TDM EPPI 1 1	Session 2024	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 14/14