

DANS CE CADRE

Académie :	Session : Juin 2018
Examen : Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	Série :
Spécialité/option : ÉlectroDomestique	Repère de l'épreuve : E2
Épreuve/sous épreuve : Analyse d'un système Électronique	
NOM :	
(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)	
Prénoms :	N° du candidat
Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)

NE RIEN ÉCRIRE

Appréciation du correcteur

Note :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES

Champ professionnel : ÉlectroDomestique

ÉPREUVE E2
ANALYSE D'UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Durée 4 heures – coefficient 5

CORRECTION

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	P1806-SEN T	Session Juin 2018	Dossier Corrigé
ÉPREUVE E2	Durée : 4H	Coefficient : 5	Page C1/26

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 1 : mise en situation

1.1. La communauté de communes du Grand Nancy

Créée en décembre 1995, la Communauté Urbaine du Grand Nancy est composée de vingt communes et regroupe 266.000 habitants. C'est la cinquième en France par ordre d'importance. Sa position stratégique au cœur de la Lorraine en fait le nouveau territoire de l'innovation.

Les projets d'installation concernent l'hôtel de la communauté urbaine et le palais des sports Jean Weille.



Hôtel du Grand Nancy, viaduc Kennedy



Palais des sports Jean Weille, Nancy

1.2. Projets d'installation

Les projets d'installation à l'hôtel du Grand Nancy sont :

- le remplacement des différents appareils électrodomestiques de la cafétéria jouxtant les salles des conseils ;
- la modernisation de l'installation multimédia de la conciergerie ;
- la mise aux normes des éclairages de sécurité des salles de commission ;
- l'évolution et mise aux normes des systèmes d'incendie et de vidéosurveillance ;
- le déplacement du panneau d'affichage lumineux de l'accueil et l'adaptation de sa liaison au réseau informatique ;
- l'installation et la mise en service d'un radar pédagogique.

La modernisation de la salle de réception (VIP) du Palais des sports Jean Weille de Nancy comprend :

- le raccordement de la salle de réception ainsi que les bureaux des médecins et des kinésithérapeutes au réseau informatique métropolitain (RMT) du Grand Nancy ;
- l'installation d'un sous-répartiteur dans la régie de la salle de réception ;
- l'installation et le paramétrage de téléphones IP sur un Cluster Call Manager ;
- l'installation d'un éclairage de scène dans la salle de réception ;
- la modernisation de la sonorisation de la salle de réception.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 2 : questionnement tronc commun

2.1 Projet d'installation à l'hôtel du Grand Nancy

Vous êtes technicien(ne) d'une entreprise à Nancy. Cette société a un contrat de maintenance avec la Communauté Urbaine du Grand Nancy. Les termes de ce dernier comprennent : le conseil, le remplacement des matériels obsolètes ainsi que la maintenance préventive et corrective des systèmes électrodomestiques.

La cafétéria de l'hôtel du Grand Nancy est actuellement équipée de différents appareils électrodomestiques :

- un four à micro-ondes : Whirlpool MWD307
- une table de cuisson fonte : Fagor 2FI-4EX
- un lave-vaisselle : Thomson VDS 300

Les différents matériels implantés dans la salle de réunion sont utilisés de manière occasionnelle et adaptés à l'utilisation de cette pièce. Les nouveaux systèmes devront être d'emploi facile, d'un entretien simple et limité.

Remplacement de la table de cuisson

Vous devez réaliser le remplacement de la table de cuisson fonte Fagor 2FI-4EX par un modèle induction Whirlpool ACM801/NE. La table de cuisson sera déposée et recyclée par une entreprise spécialisée dans le recyclage des produits en fin de vie.

Pour cette partie vous vous référerez aux documents ANNEXES N°1, 2, 3 et 5.

Question 2.1.1

Avant toute opération, vous devez recueillir les caractéristiques :

- électriques de l'installation et vérifier qu'elles sont conformes à la norme NFC 15-100 ;
- d'encombrement de la table de cuisson actuelle et de la nouvelle table prévue.

Compléter les tableaux suivants à partir de la documentation technique

Appareil	Tension d'alimentation (V, Hz)	Protection calibre et désignation	Section des conducteurs	Circuit spécifique		Conforme à la NFC15-100	
				oui	non	oui	non
Micro-ondes Whirlpool MWD307	230 V 50 Hz	20 A	2,5 mm ²		X	X	
Table de cuisson FAGOR 2FI-4EX		32 A	6 mm ²	X		X	
Lave-vaisselle Thomson VDS 300		20 A	2,5 mm ²	X		X	

Désignations des tables de cuisson	Dimensions d'encastrement (largeur et longueur en mm)	Remplacement possible sans modification du plan de travail	
		Oui	Non
Actuelle : fonte Fagor	490 x 560	X	
À installer : induction Whirlpool	490 x 560		

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Le responsable de travaux chargé de ce local s'interroge sur la pertinence du choix de la nouvelle table de cuisson induction, en matière d'économie d'énergie. Pour répondre à son questionnement, il vous est demandé de comparer les rendements de ces deux tables de cuisson en chauffant deux litres d'eau de 25°C à 100°C.

Question 2.1.2

Compléter les tableaux suivants.

	Formules	Table de cuisson Type Fonte	Table de cuisson Type Induction	Entourer la table la plus performante
Temps de chauffe mesurés		10 min	5 min 10 s	Fonte / induction
Temps de chauffe mesurés exprimés en secondes		t = 600 s	t = 310 s	
Énergie nécessaire à la l'élevation de température de l'eau	$W_u = 8\,372 \times$ (température finale - température initiale).	$W_u = 627\,900$ Joules		
Puissance utile pour chauffer l'eau	$P_u = W_u / t$	$P_u = 1\,046$ W	$P_u = 2\,025$ W	
Puissance absorbée	Pa mesurée à l'aide d'un Wattmètre	Pa = 2 400 W	Pa = 2 460 W	
Rendement des tables de cuisson	Rendement en %	43%	82%	Fonte / induction

En accord avec le client, vous installez la table de cuisson induction. L'ancienne table fonte était branchée sur une sortie de câble 32 A.

Question 2.1.3

Relever sur le schéma de répartition unifilaire en ANNEXE N°5, la désignation du disjoncteur à consigner pour pouvoir intervenir spécifiquement et en toute sécurité sur la table de cuisson.

Disjoncteur	Q 16.11
-------------	----------------

Question 2.1.4

Cocher le niveau d'habilitation nécessaire, suivant la norme NFC 18-510, pour réaliser une consignation pour vous-même.

B1V	B2V	BR	BE	BS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Question 2.1.5


Indiquer ci-dessous les quatre étapes de cette consignation.

Séparer	Condamner	Identifier	Vérifier la non présence de tension
---------	-----------	------------	-------------------------------------

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.1.6

Relever dans la documentation en annexe, les liaisons à réaliser entre la sortie de câble et le bornier de la table induction.

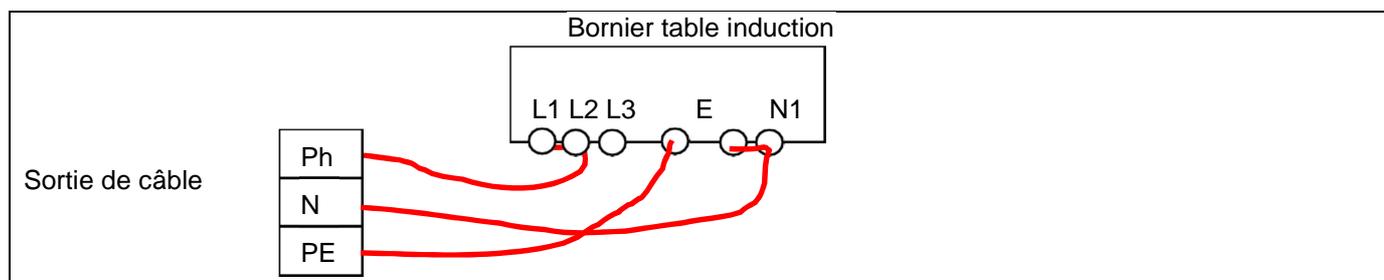


2.2 Modernisation de l'installation audiovisuelle de la conciergerie

Vous êtes technicien(ne) d'une entreprise chargée de procéder au remplacement et à l'installation des matériels audiovisuels ci-dessous :

- dans le salon, un téléviseur 3D, un lecteur Blu-ray, une BOX ÉVOLUTION SFR ;
- dans la chambre, un TV plasma.

Synoptique de l'installation à réaliser

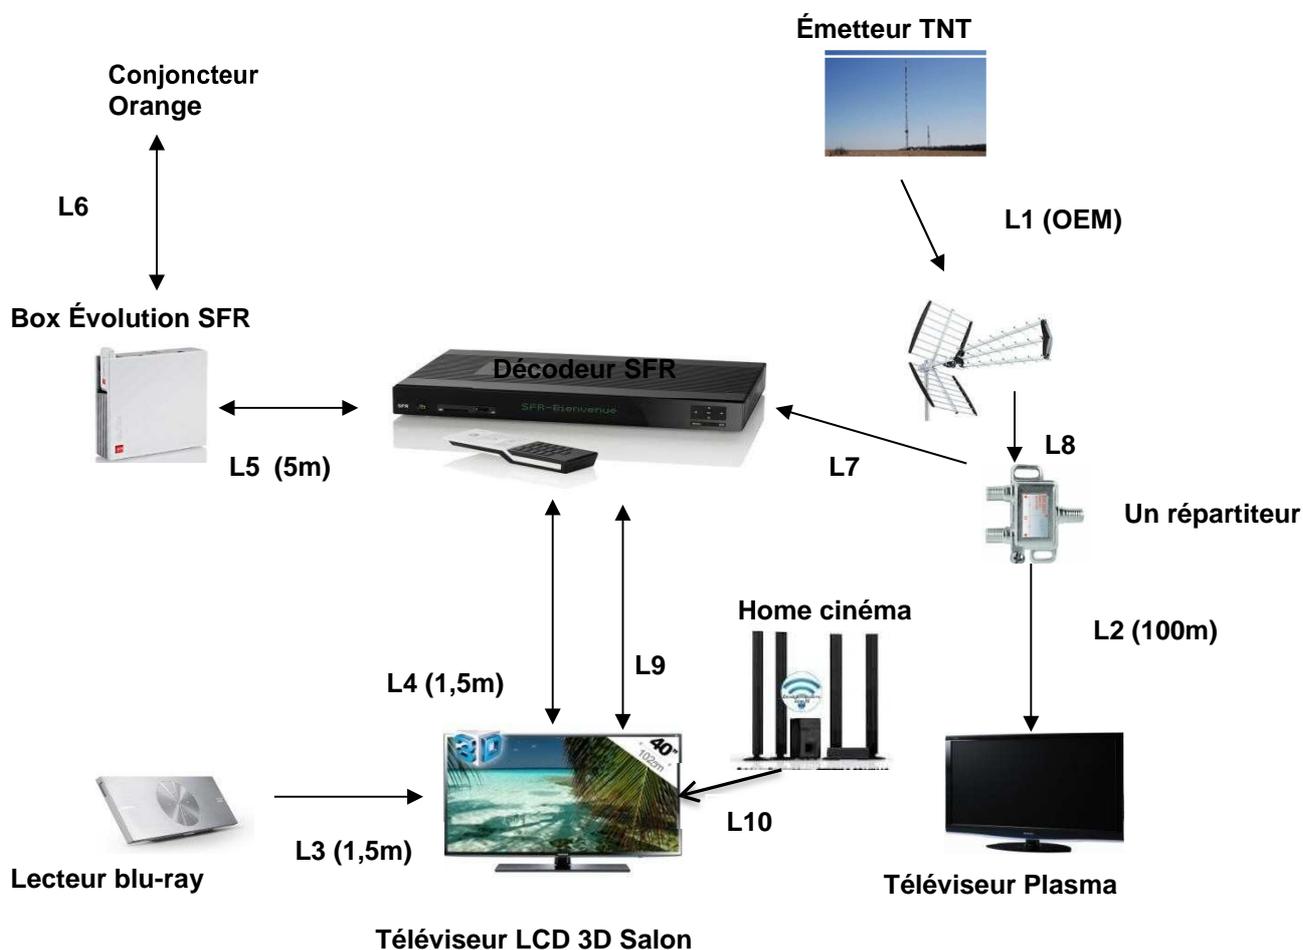

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Descriptif des liaisons du synoptique

Liaison	Type
L1	Liaison Hertzienne
L2	Câble coaxial
L3	Câble HDMI
L4	Câble HDMI

Liaison	Type
L5	Câble Ethernet U/UTP
L6	Câble téléphonique
L7	Câble coaxial
L8	Câble coaxial
L9	Câble optique audio

Dans le cadre de la préparation des équipements à installer et avant de vous rendre chez le client, vous devez préparer l'ensemble des matériels et des accessoires à emporter. Lors de l'achat du lecteur Blu-ray, les accessoires ne sont pas fournis.

Question 2.2.1

Choisir en cochant le type du cordon L3 permettant la lecture de film en 3D à l'aide des documentations techniques situées en ANNEXE N°7, 8 et 9.

- HDMI 1.1
- HDMI 1.2
- HDMI 1.3
- HDMI 1.4

Question 2.2.2

Choisir le modèle de lunettes 3D permettant la visualisation d'un contenu 3D à l'aide des documentations techniques situées en ANNEXE N°6 et 9.

- 3D PTA416/00
- 4100GB
- 3DSPORT
- 3D CLASSIC BLEU

Question 2.2.3

Sur le synoptique de l'installation apparaît un répartiteur d'antenne.

Justifier la fonction du répartiteur d'antenne.

**Ce composant permet le raccordement de l'antenne sur deux récepteurs
C'est un répartiteur une entrée et deux sorties**

Question 2.2.4

Vous devez réaliser le cordon de la liaison L2 (cf. synoptique p5). Vous disposez, dans votre véhicule, de câbles et de connecteurs.

Relier le type de câble adapté à cette liaison aux connecteurs adéquats.

Type de câble	Connecteur
Coaxial 50 Ω	RCA
Coaxial 75 Ω	FICHE F
4 paires torsadées	HDMI
Fibre optique	Fiche 9,52 mm

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.2.5

Identifier sur la documentation technique du téléviseur 3D située en ANNEXE N°9, la fonction qui lui permet d'utiliser une liaison avec internet et préciser quelle modification il faut apporter aux raccordements.

Fonction	Raccordements
Samsung SMART TV	un cordon réseau Ethernet L9 : entre la TV et la box Evolution

2.3 Remise aux normes de l'éclairage de sécurité des salles de commission

Le système d'éclairage de sécurité de l'hôtel de la Communauté Urbaine du Grand Nancy est constitué de BAES Sati évolutif, d'ambiance et d'évacuation de marque Legrand. Ils sont répartis par zones et gérés par des télécommandes situées dans les locaux électriques. Ces télécommandes sont reliées au système incendie (en cas de déclenchement du système incendie, l'éclairage de sécurité se met en service). L'établissement est un ERP classé en type W de 3ème catégorie.

Vous êtes missionné(e) par le Grand Nancy pour :

- étudier l'installation existante ;
- vérifier si l'installation d'éclairage de sécurité des salles de commission 1, 2 et 3 au niveau du rez-de-chaussée est en conformité avec la réglementation en vigueur.

Étude de l'installation existante

Identification des types et des caractéristiques des BAES installés.

Question 2.3.1

Donner le type (ambiance ou évacuation) et le rôle des différents BAES, en vous aidant de l'extrait de la documentation située en ANNEXE N°10.


	Type	Rôle
BAES Sati évolutif 0625 25	Évacuation	Permet l'évacuation du public en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des obstacles, des changements de direction et des indications de balisage.
BAES Sati évolutif 0625 65	Ambiance	Permet de maintenir un éclairage uniforme pour garantir la visibilité et éviter tout risque de panique.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.3.2

Compléter sur le document ci-dessous le type des différents BAES installés.

Vous indiquerez « AMB » pour un BAES d'ambiance et « EVA » pour un BAES d'évacuation.

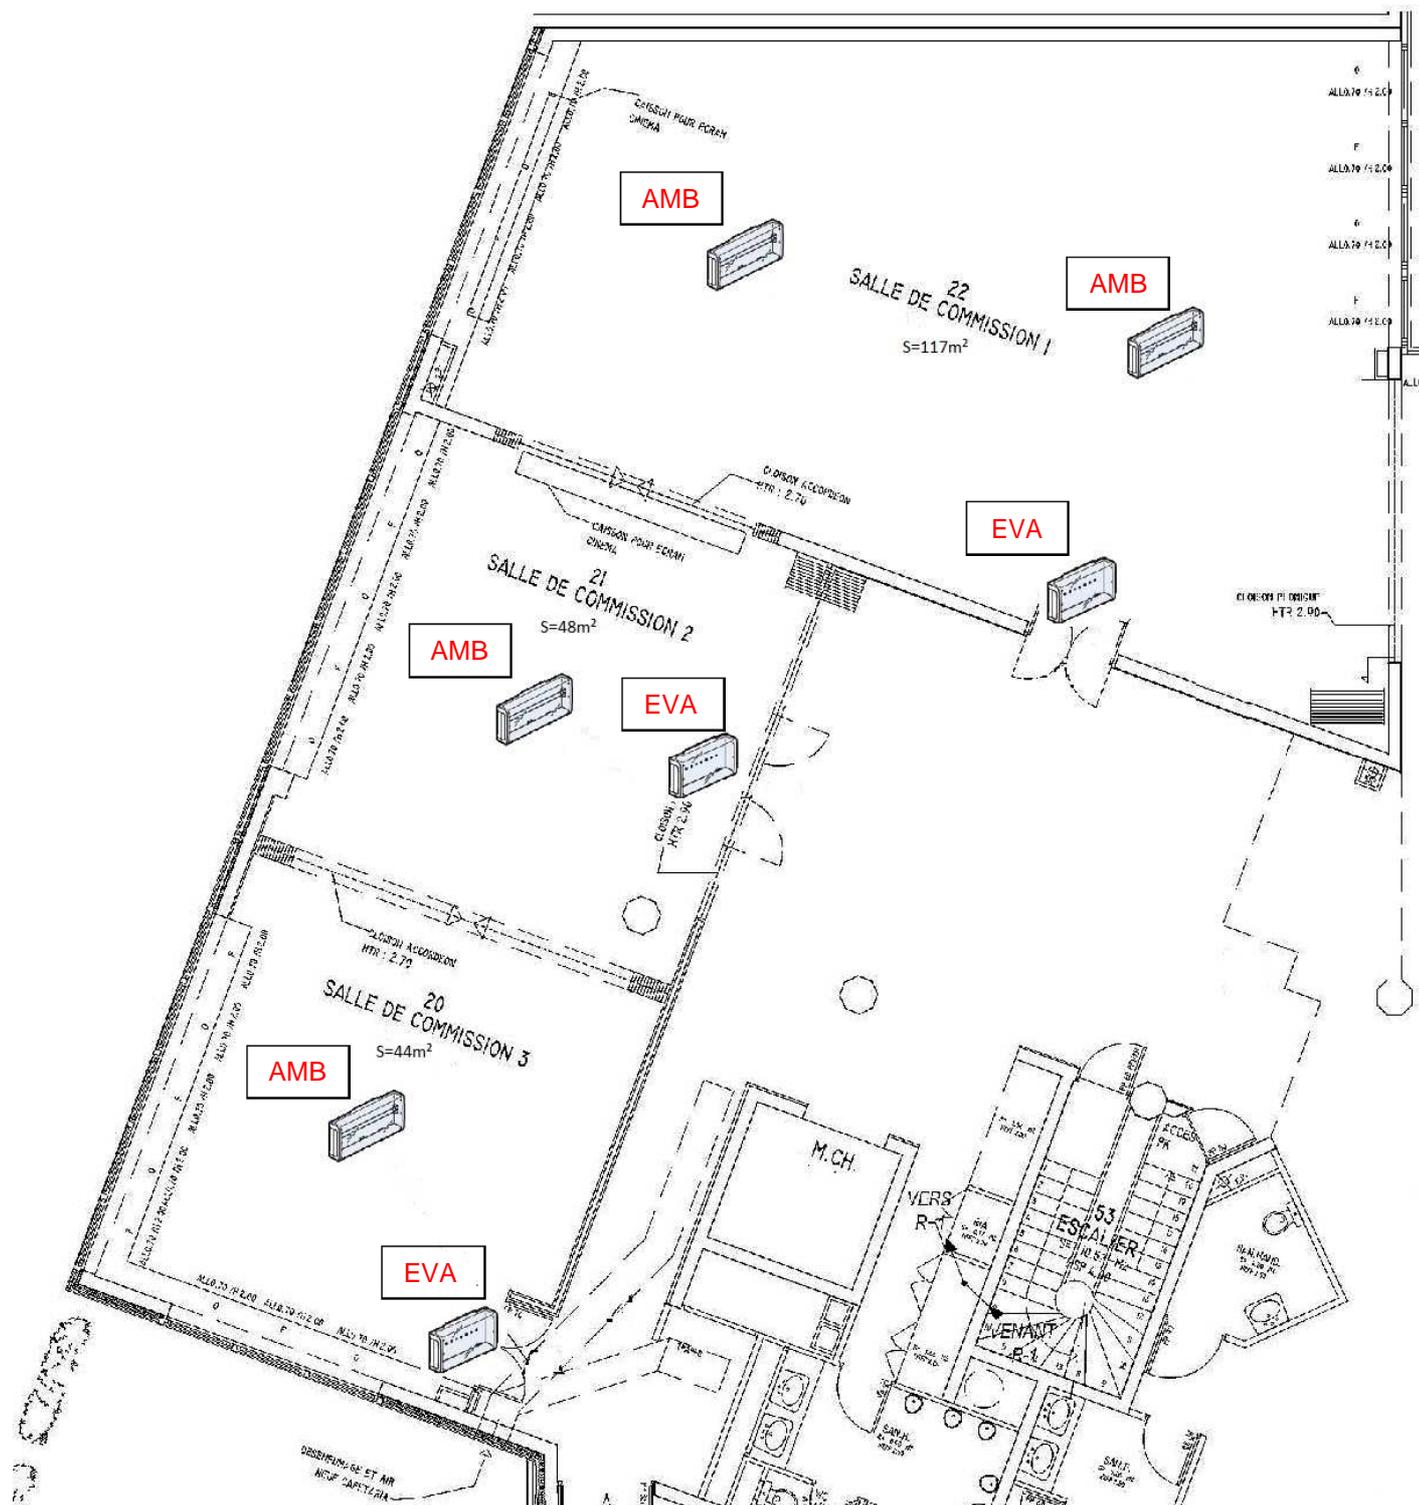

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.3.3

Donner le flux lumineux et l'autonomie des différents BAES utilisés à l'aide de la documentation située en ANNEXE N°10.

	Flux lumineux	Autonomie
BAES Sati évolutif 0625 25	45 lumens	1 heure
BAES Sati évolutif 0625 65	360 lumens	1 heure

Vérification de la conformité de l'installation aux normes NF C 71-800 et NF C 71-801

Question 2.3.4

Indiquer si le flux lumineux du BAES Sati évolutif 0625 25 est suffisant. Justifier votre réponse.

Oui cela correspond à la norme.
« Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens »

Question 2.3.5

Donner le flux lumineux réglementaire minimal, en lumens par mètre carré, de l'éclairage d'ambiance d'un local pendant la durée de fonctionnement.

5 lumens par mètre carré.

Question 2.3.6

Compléter le tableau ci-dessous afin de vérifier si le flux lumineux de chaque salle est conforme à la norme.

Local	Surface en m ²	Nombre de blocs d'ambiance	Flux lumineux par local des blocs d'ambiance en lm	Flux lumineux de surface au sol en lm/m ²	Correspond au flux minimal (oui ou non)
Salle de commission 1	117 m ²	2	720 lm	6,15 lm/m ²	oui
Salle de commission 2	48 m ²	1	360 lm	7,5 lm/m ²	oui
Salle de commission 3	44 m ²	1	360 lm	8,2 lm/m ²	oui

Question 2.3.7

Donner, au regard de la norme, le nombre minimal de blocs d'ambiance que doit posséder un local et indiquer si les salles de commission sont conformes à la réglementation.

Nombre minimal de BAES d'ambiance pour un local	2 BAES d'ambiance	
Salle de commission N°1	Non-conforme <input type="checkbox"/>	Conforme <input checked="" type="checkbox"/>
Salle de commission N°2	Non-conforme <input checked="" type="checkbox"/>	Conforme <input type="checkbox"/>
Salle de commission N°3	Non-conforme <input checked="" type="checkbox"/>	Conforme <input type="checkbox"/>

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

2.4 Modification de la liaison du panneau d'affichage d'accueil

Les hôtesses d'accueil ont en charge la gestion du panneau lumineux d'information placé à l'entrée de l'hôtel de la Communauté Urbaine du Grand Nancy. Elles sont chargées d'effectuer la programmation de ce dernier. Jusqu'alors ce panneau était connecté exclusivement à leur poste de travail par le biais d'une liaison RS232.

Votre entreprise doit déplacer ce panneau d'affichage et le raccorder au réseau local de façon à le rendre potentiellement accessible au plus grand nombre d'employés. Ce nouveau positionnement ne permet plus d'utiliser la liaison RS232 pour sa programmation.

Vous êtes chargé(e) de :

- recenser les caractéristiques de l'installation existante ;
- vérifier le paramétrage du convertisseur.

Recherche des caractéristiques de l'installation existante

Question 2.4.1


Le panneau communique par une liaison RS232.

Rechercher, dans la documentation en ANNEXE N°11, les deux caractéristiques qui limitent son utilisation.

	Liaison RS232
Longueur maximale de la liaison	10 m
Nombre maximal de PC connectables au panneau	1

Question 2.4.2

Compléter le diagramme sagittal de fonctionnement du système en y ajoutant le convertisseur Ethernet/RS232. Pour ce faire, rayer la ou les liaisons inutiles. Définir les liaisons à ajouter.

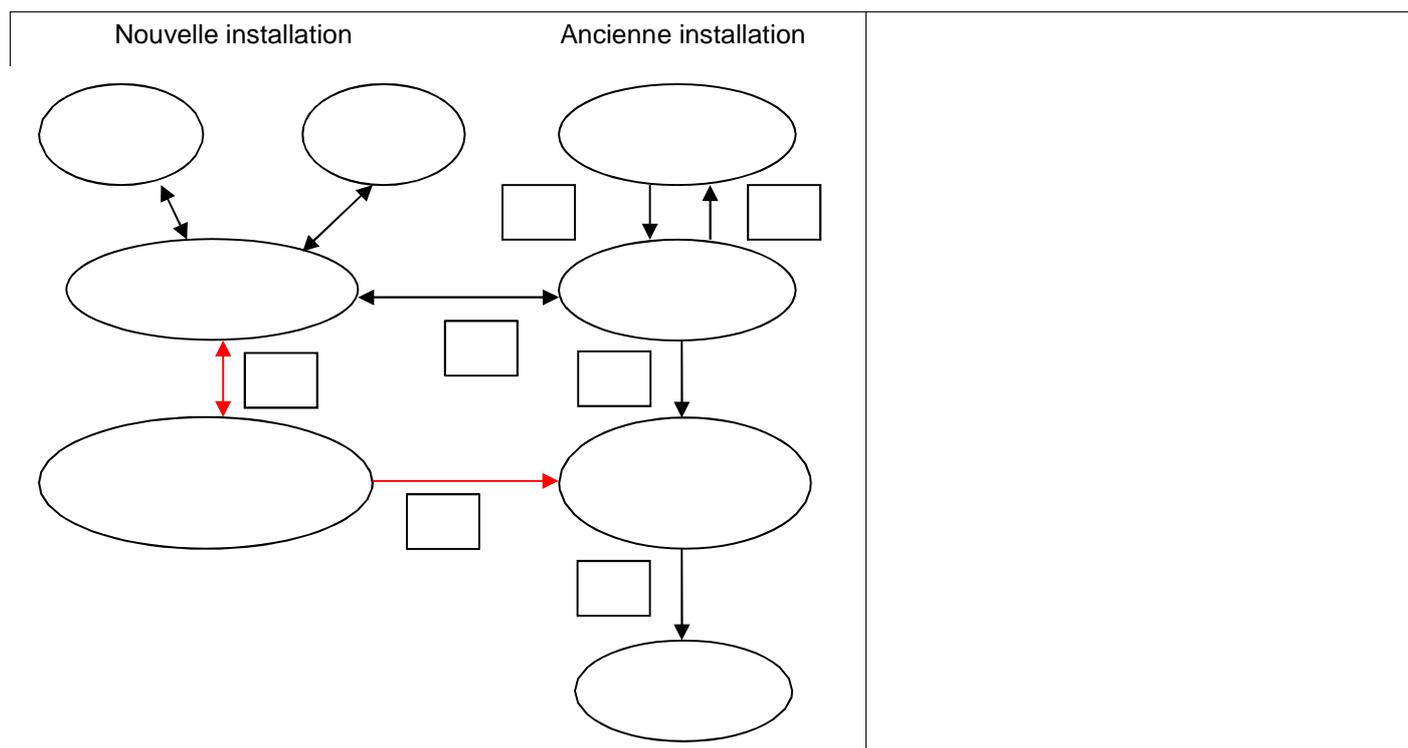

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

PC2	PC3			Hôtesse d'accueil	Descriptions des liaisons
			L1		L1 : programmation des messages à afficher
				L2	L2 : informations visuelles et pré-visualisation des messages
Commutateur				PC de l'accueil	L3 : données du message à diffuser
		L5		L3	L4 : informations représentatives du message à diffuser converties en Ethernet
L7				Panneau d'affichage	L5, L7 : données au format Ethernet
Convertisseur Ethernet/RS232			L6		L6 : données converties au format RS232
				L4	
				Public	

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Vérification du paramétrage du convertisseur Ethernet/ RS232

Question 2.4.3

Vérifier, à partir de la documentation technique du convertisseur Ethernet/RS232 situé en ANNEXE N°12, que les paramètres de la liaison série du panneau et du convertisseur sont compatibles.

Caractéristiques de la liaison série	Panneau	Convertisseur	Compatibles	
			OUI	NON
Vitesse de transmission	9 600 bauds	19 200 bauds		NON
Taille des données	8 bits	8 bits	OUI	
Nombre de bit(s) de stop	1 bit	1 bit	OUI	
Parité	non	non	OUI	

Question 2.4.4

Le panneau est intégré au VLAN Accueil.

Cocher, à partir de la documentation technique située en ANNEXE N°14, la ou les adresses IP utilisables par le panneau d'affichage.

- 192.168.1.1
- 172.25.5.10
- 172.25.43.5

Question 2.4.5

Donner le masque de sous réseau en notation décimale correspondant à l'adresse IP du panneau choisie précédemment.

255.255.255.0

2.5 Modernisation de la salle de réception (VIP) du Palais des Sports Jean Weille

Le palais des sports Jean Weille dispose d'un réseau de vidéoprojecteurs se situant dans la salle VIP. Il est constitué de 5 vidéoprojecteurs NEC V260W (V1 à V5) permettant à tous les convives d'assister à des projections diverses ou aux interviews des joueurs depuis leur table. Ces vidéoprojecteurs sont contrôlés et paramétrés à distance par le PC de la régie.

Le client souhaite conserver ce matériel (vidéoprojecteurs, PC de contrôle VIP) mais désire d'une part moderniser son interconnexion et d'autre part le relier au réseau métropolitain.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Plan de l'installation du réseau des vidéoprojecteurs de la salle VIP


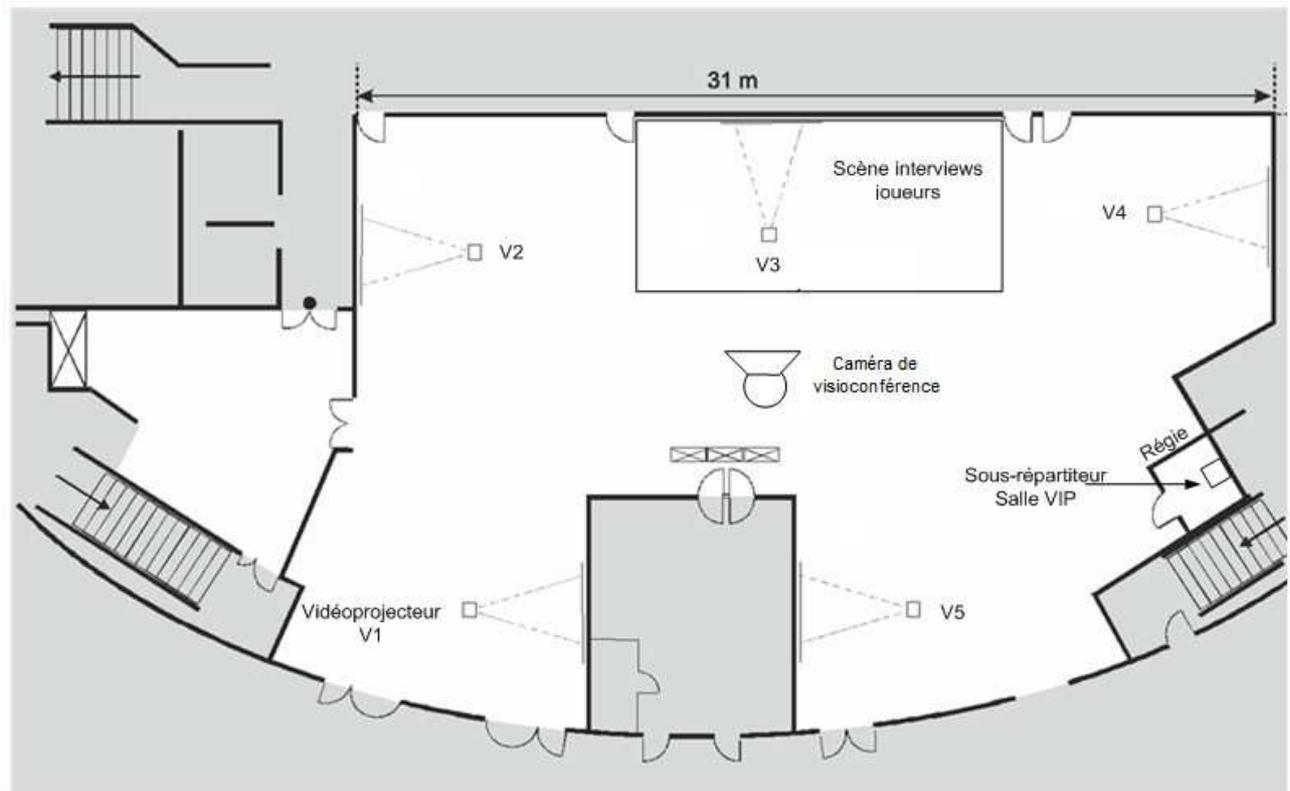


Schéma du réseau informatique

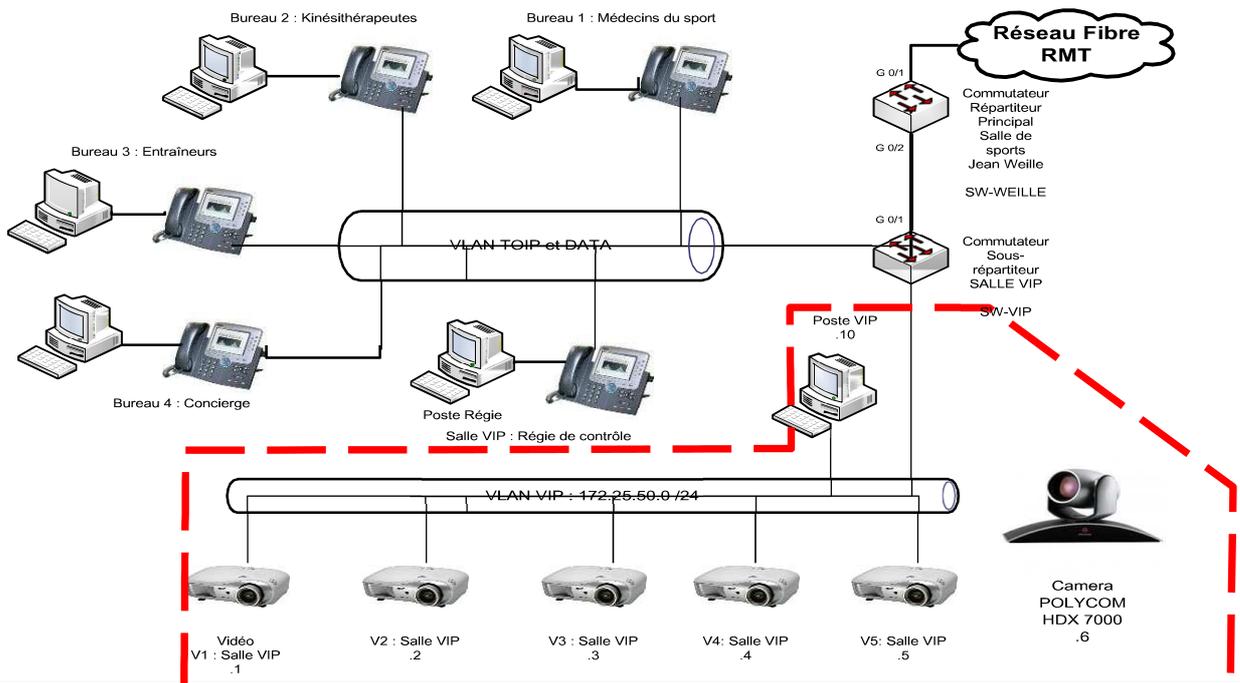

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Décodage des documents relatifs à l'installation

Question 2.5.1

Pour faciliter la fluidité et la gestion des trafics, des VLANs sont déclarés sur le commutateur du sous répartiteur du palais des sports Jean Weille.

Entourer sur le schéma situé en page précédente, les matériels (sans les commutateurs) raccordés au VLAN VIP.

Question 2.5.2

Identifier, à partir du plan et du schéma situés en page précédente, l'adresse IP du VLAN VIP et préciser sa fonction.

Adresse du VLAN VIP	172.25.50.0
Fonction	Le rôle du VLAN VIP permet d'isoler le réseau de la salle VIP des autres réseaux IP

Question 2.5.3

Recueillir, les informations nécessaires à votre intervention en complétant la nomenclature suivante, à partir de la table d'adressage du Palais des sports, de la table d'affectation des ports du commutateur SW-VIP et/ou du schéma du réseau informatique situés en ANNEXE N°14.

Lieu	Matériel	VLAN	Adresse logique /masque CIDR	Port du commutateur VIP
Salle VIP	V1 : vidéoprojecteur	VLAN 50 : VIP	172.25.50.1 /24	Port n°10
	V3 : vidéoprojecteur	VLAN 50 : VIP	172.25.50.3 /24	Port n°11 à 20
	V4 : vidéoprojecteur	VLAN 50 : VIP	172.25.50.4 /24	Port n°11 à 20
	Caméra HDX 7000	VLAN 50 : VIP	172.25.50.6 /24	Port n°11 à 20
	Poste VIP	VLAN 50 : VIP	172.25.50.10/24	Port n°11 à 20

Décodage des documents relatifs aux vidéoprojecteurs puis paramétrage du vidéoprojecteur 3

Question 2.5.4

Préciser, à partir de la documentation technique située en ANNEXES N°14 et 16, avec quel type d'application on accède à la page web de configuration d'un vidéoprojecteur. Indiquer l'adresse URL à saisir pour accéder à la configuration du vidéoprojecteur N°3.

Type d'application	Adresse URL
Un navigateur internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.).	http://172.25.50.3/index.html

Question 2.5.5

La passerelle est déclarée sur le commutateur SW-VIP avec la dernière adresse possible du VLAN VIP.

Compléter sur la fenêtre de configuration située à la page suivante correspondant au paramétrage IP du vidéoprojecteur V3, les champs DHCP, IP ADDRESS, SUBNET MASK et DEFAULT GATEWAY, en respectant le plan d'adressage proposé en ANNEXES N°14 et 16.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

PROJECTOR NETWORK SETTINGS


ITEM	CURRENT VALUE	NEW VALUE
PHYSICAL ADDRESS		
MAC ADDRESS	00-30-13-9F-7E-6D	CANNOT BE MODIFIED
IP NETWORK		
DHCP		<input type="radio"/> ENABLE <input checked="" type="radio"/> DISABLE
IP ADDRESS		<input type="text" value="172"/> <input type="text" value="25"/> <input type="text" value="50"/> <input type="text" value="3"/>
SUBNET MASK		<input type="text" value="255"/> <input type="text" value="255"/> <input type="text" value="255"/> <input type="text" value="0"/>
DEFAULT GATEWAY		<input type="text" value="172"/> <input type="text" value="25"/> <input type="text" value="50"/> <input type="text" value="254"/>
DNS(PRIMARY)		<input type="text" value="172"/> <input type="text" value="25"/> <input type="text" value="89"/> <input type="text" value="189"/>
DNS(SECONDARY)		<input type="text" value="172"/> <input type="text" value="25"/> <input type="text" value="89"/> <input type="text" value="187"/>

FIRMWARE VERSION : 0.06 / MODEL : V260X

2.6 Installation d'un éclairage de scène dans la salle de réception

Le palais des sports Jean Weille dispose d'une salle principale pour l'entraînement et les matchs professionnels de basket, d'une salle annexe pour l'entraînement et les matchs amateurs et de plusieurs salles de réception dont une salle VIP pouvant accueillir 500 personnes, équipée d'une sonorisation rudimentaire.

Votre entreprise doit procéder à l'installation d'un éclairage de scène situé en zone 3 (voir ci-dessous).

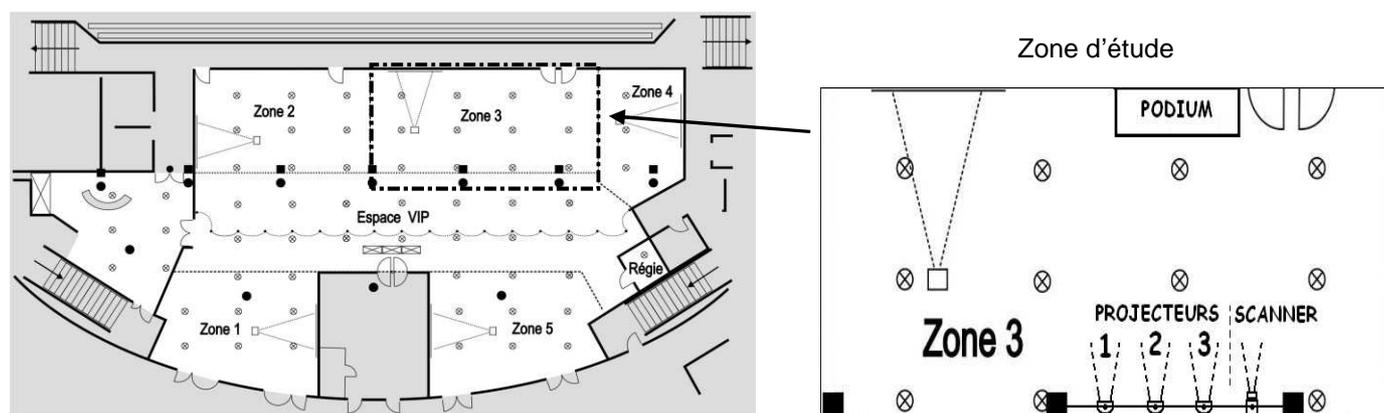

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Vous devez réaliser la pose, le paramétrage et la mise en service de :

- trois projecteurs à LED ;
- un scanner ;
- un contrôleur DMX associé à son logiciel.

Avant d'installer et de raccorder les équipements d'éclairage, vous devez :

- identifier les caractéristiques des projecteurs et du scanner afin de vérifier leur paramétrage ;
- indiquer, sur le schéma de câblage, les types de câble à installer ;
- vérifier la possibilité de conserver un câble déjà présent pour la liaison entre les projecteurs et le contrôleur.

Identification des caractéristiques des projecteurs et du scanner afin de vérifier leur paramétrage

Question 2.6.1

Identifier la façon dont sont pilotés ces appareils, à partir des documents présents en ANNEXES N°16 et 20.

Ils seront pilotés par le logiciel MyDMX, à travers une interface DMX.

Question 2.6.2

Relever, dans la documentation technique fournie en ANNEXES N°18 et 19, le nombre de canaux dont sont dotés le projecteur PAR56 et le scanner Dynamo250.

Projecteur PAR56	Scanner Dynamo250
4 canaux	4 canaux

Afin de commander le scanner et les projecteurs et d'envoyer les bonnes commandes sur les bons canaux on leur attribue une adresse.

Question 2.6.3

Les projecteurs et le scanner installés sont paramétrés en mode manuel avec leur adresse de premier canal d'après les Dips switch suivants.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Position
Dips - Projecteur 1	■										ON
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	OFF

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Position
Dips - Projecteur 2	■		■								ON
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	OFF

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Position
Dips - Projecteur 3	■			■							ON
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	OFF

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Position
Dips - SCAN	■		■	■							ON
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	OFF


NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Compléter le tableau d'adresses des canaux du scanner. Respecter l'ordre indiqué.

Appareil	Premier canal	Dernier canal
Projecteur 1	01	04
Scanner	13	16

Question 2.6.4

Indiquer, sur le schéma de câblage, les types de câble à installer.

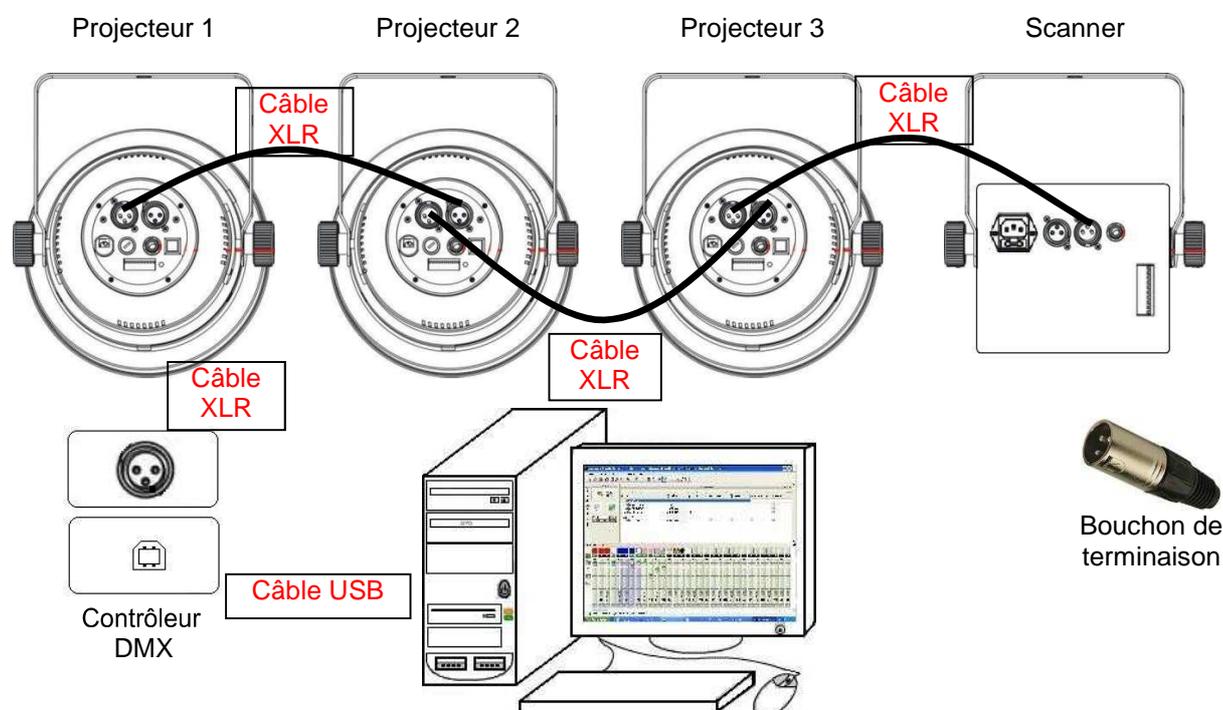

Pour relier les projecteurs entre eux, ainsi qu'au scanner, on utilise normalement des câbles de type XLR. Un câble réseau de type F/UTP, d'une longueur de 15 m, est déjà présent dans le faux plafond et pourrait permettre de relier le 1^{er} projecteur à l'interface de commande, situé dans la régie.

Vérifier la possibilité de conserver le câble déjà présent pour la liaison entre les projecteurs et le contrôleur.

Question 2.6.5

Vérifier la compatibilité des caractéristiques techniques du câble réseau par rapport à celles du bus RS485, pour valider le choix. Entourer les bonnes réponses et rayer les mauvaises, compléter les cases vides.

Caractéristiques	Contraintes de l'installation	Câble F/UTP catégorie 5	Ce câble est-il compatible ?
Blindage	Oui	oui / non	oui / non
Paires torsadées	Oui	oui / non	
Débit	250 kbit/s	100 Mbit/s	
Impédance caractéristique	Entre 90 et 120 Ω	100 Ω	

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 3 : questionnement spécifique

Dans cette partie spécifique, vous serez amené(e) au travers des différentes activités propres au service après-vente à :

- diagnostiquer une défaillance sur le lave-vaisselle VDS300 ;
- réaliser une maintenance corrective sur le lave-vaisselle G1730 ;
- réaliser une maintenance corrective sur un four à micro-ondes.

3.1 Diagnostic de la défaillance du lave-vaisselle VDS300

Le client se plaint d'un mauvais résultat de lavage sur le lave-vaisselle existant (lave-vaisselle Thomson VDS 300), et notamment de traces sur la vaisselle en fin de cycle.

Question 3.1.1

Vous procédez à différents contrôles : les traces sur les verres ne disparaissent qu'avec du vinaigre.

Déterminer les causes de la défaillance du lave-vaisselle en identifiant, dans un premier temps, la nature probable des traces puis, dans un second temps, les causes possibles.

Nature probable des traces	
Il s'agit de traces de calcaire.	
Causes liées à une mauvaise utilisation	Causes liées à un dysfonctionnement
Manque de sel régénérant Mauvais réglage de la régénération	Mauvais fonctionnement de la régénération (électrovanne de régénération + module de commande).

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.1.2

Après analyse, vous décidez de contrôler l'électrovanne de régénération située entre le pot à résine et la réserve de saumure.

Compléter le tableau suivant par les mesures attendues aux bornes de l'électrovanne de régénération.

Élément	Type du contrôle	Valeurs attendues	Valeurs mesurées	Déterminer les éléments défectueux
Électrovanne de régénération	Machine sous tension	230 V	0 V	Module Carte électronique
	Machine hors tension	Entre 3 et 4 k Ω	3 500 Ω	

Vous déterminez que le circuit de régénération du lave-vaisselle est hors service. Les pièces nécessaires à la réparation ne sont plus disponibles. Vous décidez, en accord avec le client, de remplacer le lave-vaisselle existant par le modèle Miele G1730.

3.2 Maintenance corrective Miele G1730

Après quelques semaines d'utilisation, le client se plaint que le lave-vaisselle ne lance plus de programmes et émet un « bip ».

Question 3.2.1

Pour analyser cette anomalie avec rapidité et précision, vous disposez d'un PC équipé du logiciel d'aide au diagnostic MDU de Miele, d'un multimètre et d'une documentation complète.

Préciser les éléments nécessaires permettant la communication entre le PC et le lave-vaisselle.

Interface MDU comprenant :

- interface optique ;
- câble de liaison PC port USB ;
- fibre optique/cordon ;
- une ventouse pour relier la fibre optique à l'appareil électroménager ;
- CD ROM avec le logiciel.

Question 3.2.2

Indiquer, à l'aide du dossier ressources en ANNEXE N°29, le voyant sur lequel vous devez raccorder la ventouse du kit MDU.

Led PC ou led n°1

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.2.3

À l'aide des «captures d'écran Logiciel MDU» disponibles en ANNEXE N°30, vous identifiez le code erreur F02 affiché dans le logiciel MDU. Ce code correspondant à un défaut de la sonde de température (CTN ou NTC) et/ou un défaut de sa connexion.

Rechercher sur le schéma électrique (cf. ANNEXE N°25) et sur la vue éclatée (cf. ANNEXE N°26) les repères de la sonde CTN et compléter le tableau ci-dessous.

Désignation de la sonde de température (CTN ou NTC) à partir de l'implantation du lave-vaisselle	R30 NTC
Désignation du connecteur de la sonde à partir du schéma électrique	ST18
Une référence possible de la sonde à partir des éléments de la vue éclatée /désignation G1730	6133510 Ou 6133511

Question 3.2.4

En présence d'eau dans la cuve, il est décidé dans un premier temps de ne pas retirer la sonde CTN de son logement.

Vous allez procéder à la mesure de sa résistance à l'aide d'un ohmmètre.

Rechercher dans la documentation technique la valeur attendue de la résistance de la CTN à une température ambiante de 20°C et compléter le tableau ci-dessous.

Température du bain lessiviel présent dans le bac collecteur d'eau	Valeur de R30 en kΩ
20°C	14,774

Vous réalisez une mesure sur la sonde de température à l'aide d'un ohmmètre afin de mettre hors de cause la filerie et le bornier.

Question 3.2.5

On suppose que la cause possible de l'anomalie F02 est une coupure de la sonde.

Indiquer la valeur de l'affichage relevé sur l'ohmmètre. Cocher, dans le tableau suivant, la valeur de la résistance de la CTN.

0 Ω <input type="checkbox"/>	15 kΩ <input type="checkbox"/>	Infini Ω <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------	-----------------------------------	---

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.2.6

Après avoir remplacé la sonde de température, vous lancez un programme en laissant le kit SAV MDU connecté. Vous réalisez l'acquisition des valeurs du capteur de température pendant la 1^{ère} phase de chauffe du programme « automatic », vous obtenez le relevé de température du bain lessiviel (cf. ANNEXE N°31).

Compléter le tableau suivant d'après les relevés effectués.

Questions	Oui	Non
Indiquer si le lave-vaisselle chauffe.	X	
Justifier votre réponse : On constate une élévation de température permettant d'atteindre la valeur de consigne de 45°C		

3.3 Maintenance corrective four à micro-ondes

Le client se plaint que le four à micro-ondes ne chauffe plus les aliments. Vous devez diagnostiquer le ou les composants défectueux. Pour ce faire, vous allez procéder à l'analyse du fonctionnement :

- test de la partie basse tension ;
- test du transformateur côté haute et basse tension ;
- contrôle du condensateur ;
- contrôle du magnétron ;
- test de la diode haute-tension.

Après un contrôle rapide de l'appareil et un essai de fonctionnement, vous décidez de déposer la carcasse, hors tension muni des EPI, afin de réaliser votre analyse de dysfonctionnement.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.3.1

Test de la partie basse tension

Pour aller plus avant dans votre dépannage, vous réalisez un essai qui vous permet d'incriminer la basse tension ou la haute tension.

Pour cela vous déconnectez les fils (Down et Up) raccordés **au primaire du transformateur HT** élévateur de tension pour les connecter à un voltmètre. Puis, vous remettez le micro-ondes sous tension.


Noter la mesure attendue si la partie basse tension est correcte.

230 V

Question 3.3.2

Vous procédez à un essai. Vous en déduisez que la défaillance provient de la HT.

Encadrer le circuit haute-tension

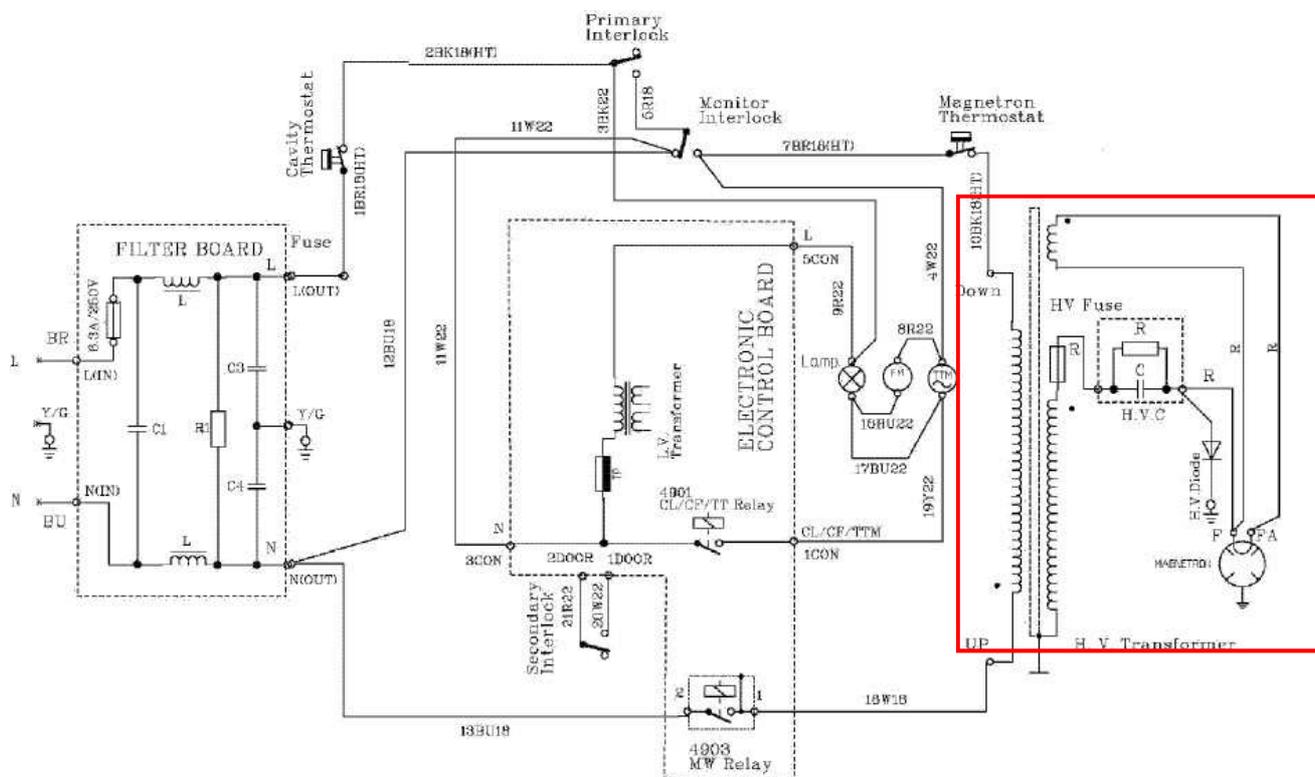

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.3.3

Test du transformateur

Pour tester le transformateur, les constructeurs préconisent d'alimenter le secondaire HT par le secteur EDF. À l'aide des essais effectués et présents dans le document « mesures effectuées sur le micro-ondes », le transformateur testé en abaisseur délivre 22 V.

Vérifier si la valeur de la mesure relevée correspond à la valeur théorique attendue pour cet essai :

Relever les tensions U1 et U2 à partir du document test du transformateur.	U1 = 230 V U2 = 2 500 V
Déduire le rapport de transformateur m.	m = 2 500/230 = 10,87
Exprimer U1 en fonction du rapport de transformation et de U2.	U1 = U ₂ /m
Calcul de la valeur théorique de U1	U1 = 21,16 V
La valeur mesurée de U1 (22V) est-elle correcte ?	Cocher la case correspondante
	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Déduire l'état du fonctionnement des enroulements primaire et secondaire HT.	Cocher la case correspondante
	<input checked="" type="checkbox"/> Correct <input type="checkbox"/> Défectueux

Question 3.3.4

Le technicien doit maintenant vérifier l'état de l'enroulement secondaire BT à l'ohmmètre.

	Enroulement secondaire BT
Relever la valeur de la résistance de l'enroulement secondaire BT à partir du document Mesures effectuées sur le micro-ondes.	0,2 Ω
Déduire de la mesure l'état du fonctionnement de l'enroulement secondaire BT.	Cocher la case correspondante
	<input checked="" type="checkbox"/> Correct <input type="checkbox"/> Défectueux

Question 3.3.5

Déduire, à partir des questions précédentes, l'état du fonctionnement du transformateur.	Cocher la case correspondante
	<input checked="" type="checkbox"/> Correct <input type="checkbox"/> Défectueux

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.3.6

Contrôle du condensateur HT

Caractéristiques relevées lors d'un essai hors tension (procédure donnée dans la documentation technique).
La résistance mesurée après une courte période est de $9,8 \text{ M}\Omega$.


Indiquer la raison pour laquelle la valeur mesurée de la résistance se stabilise au terme d'une courte période.	Temps de charge du condensateur	
Préciser si la valeur est conforme aux préconisations du constructeur.	Cocher la case correspondante	
	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON

Question 3.3.7

Contrôle du magnétron

Le magnétron est un oscillateur qui permet de transformer l'énergie électrique haute tension à une fréquence de 50 Hz en énergie électromagnétique sous forme d'une onde à 2 450 MHz.

La puissance de chauffe de l'enroulement de préchauffage de ce magnétron est égale à 52 W.

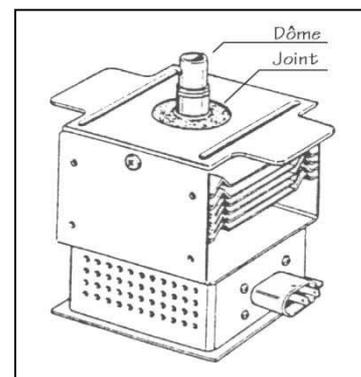

Vérifier si la valeur de la résistance de ce filament de préchauffage correspond à la valeur théorique attendue pour cet essai donnée dans la documentation technique.

Calculer la valeur de la résistance sachant que le filament est alimenté sous 3,2 V	$R = (U^2/P) = 0,2 \text{ Ohms}$
Indiquer si cette valeur est conforme aux préconisations du constructeur. Justifier votre réponse.	Cette valeur est conforme car elle est inférieure à 2 Ohms

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.3.8

Test de la diode HT

Vous réalisez le montage tel qu'il est décrit dans le document « mesures micro-ondes ».

Lors de vos essais, vous constatez que la luminosité de la lampe est toujours forte quelle que soit la position de l'interrupteur.

Compléter le tableau en cochant l'état de la diode HT.

La diode est en court-circuit		La diode est coupée		La diode est hors service	
Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

Question 3.3.9

Rechercher la référence de l'élément défectueux suite aux différents tests.

Nom du composant : Diode HT	Référence : réf 4260
-----------------------------	----------------------

Question 3.3.10

Vous réalisez un essai de fonctionnement afin de valider les caractéristiques fonctionnelles de l'appareil. Pour cela, vous placez un demi-litre d'eau à 18°C, la capacité massique thermique de l'eau est de 4 186 J/kg.K, dans un récipient à l'intérieur du four à micro-onde. Vous programmez 30 secondes et appuyez sur « START ». Vous mesurez de nouveau la température de l'eau et obtenez 28°C.

Vérifier si la valeur de la puissance restituée par le magnétron correspond à la valeur donnée par le constructeur (700 W).

Calculer la puissance restituée par le magnétron. $P = [m \cdot c \cdot (\text{temp finale} - \text{temp initiale})] / t$	$P = 697 \text{ W}$	
Préciser si la valeur calculée est correcte.	Cocher la case correspondante	
	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON